

如何修复 8051 仿真器

在某些特殊的情况下，将有机会造成 8051 仿真器动作不正常，当发生类似情况时，请按照以下方式检查。


1. 上电时，LED 不亮。
2. 或 LED 有亮，但 UVCView.exe 检视不到“Megawin ICE Adapter”的字样。

请依据以下步骤修复动作不正常的 8051 仿真器。

1. 移除 8051 仿真器的外壳。




2. 将 8051 仿真器连结至 PC.
3. 按住“Run”按键（如下图黑色按键）。

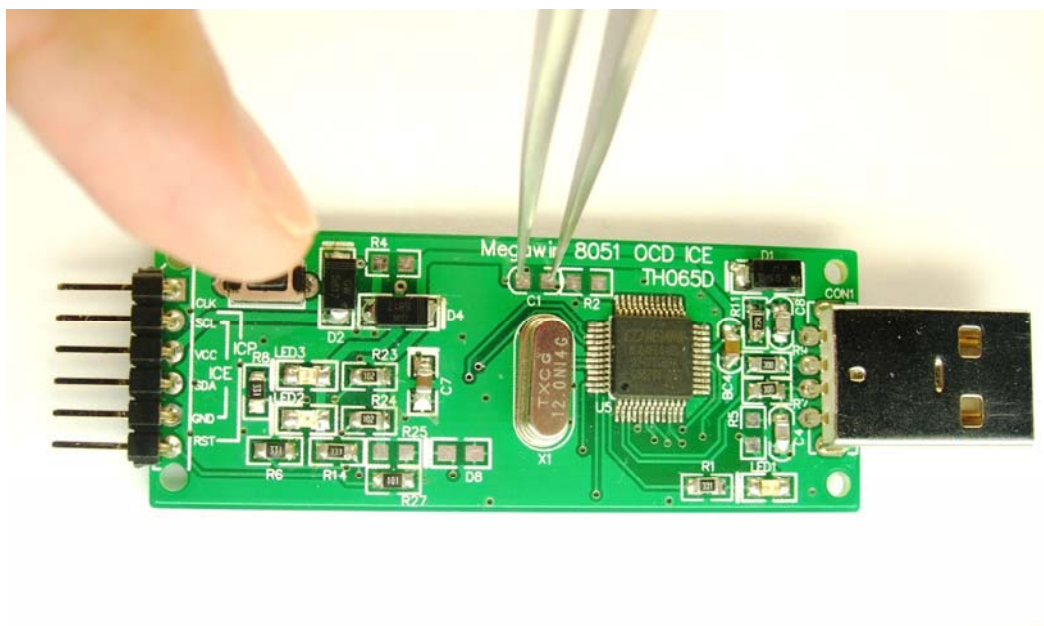

4. 短路一下“C1”电容 (如上图所示).
5. 放开“Run”按键.


6. 使用 UVCView.exe 检查是否有 VID: 0x0E6A 及 PID: 0x030B 的装置存在。

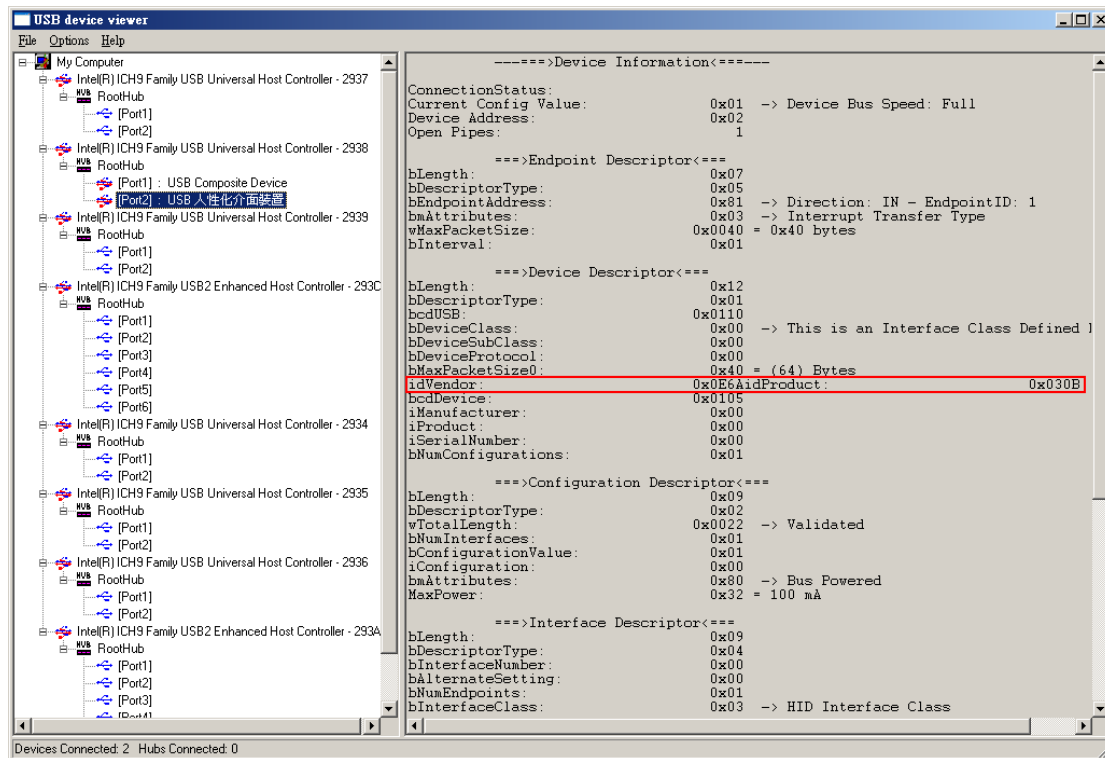

7. 使用 OCD ICE Recovery(CN).exe 按下”修复 8051 仿真器”修复(Recover) 8051 仿真器.



再使用 UVCView.exe 检查，会有以下 Megawin ICE Adapter 的装置存在

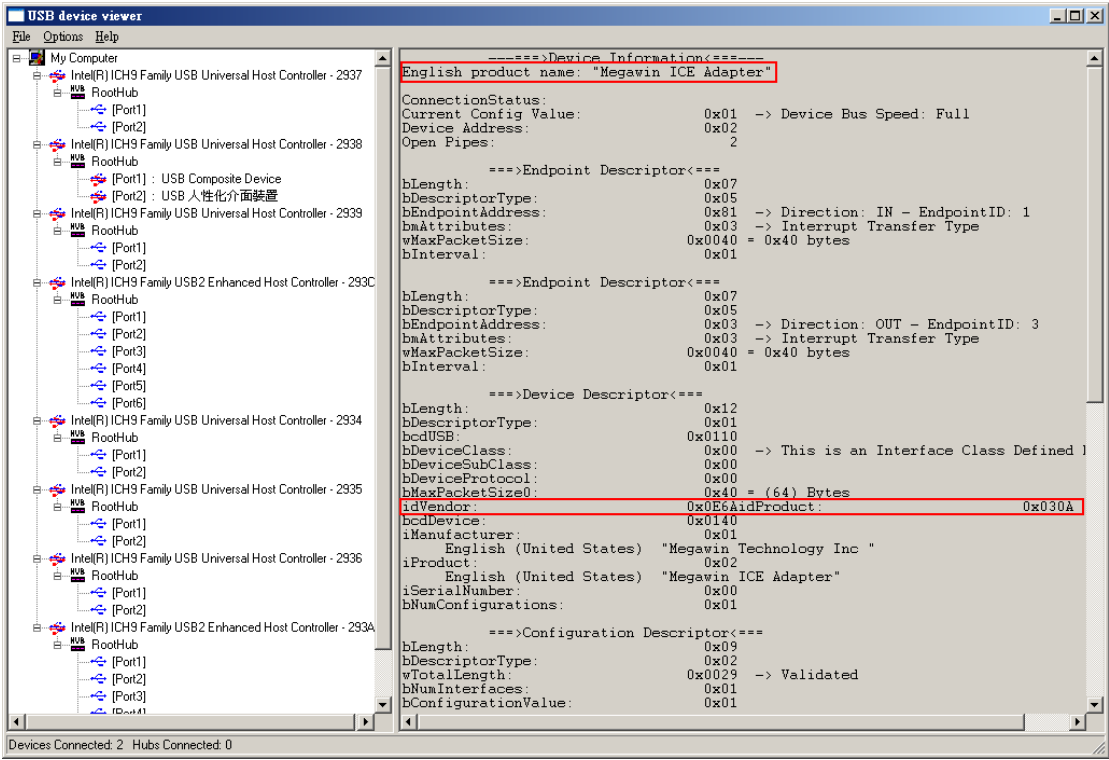

若依据上述方式还无法修复 8051 仿真器，请联系业务窗口以得到相关的工程协助。